

取扱説明書



デジタルノギス

注文コード: 60589150/60589159/
60589168/60589177

このたびは、デジタルノギスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。● 本製品各部の端やとがった部分は鋭利になっています。ケガをしないように取り扱いには十分注意してください。
- 電池を誤飲した時は、直ちに医師の指示を受けてください。● 小さなお子様の手の届くところには、絶対に設置、保管しないでください。
- 本製品に異常が認められた場合には、速やかに使用をやめてください。そのまま使用を続けることは大変危険です。

注意

- 本製品は防水型ではありませんので水中や直接水のかかる様な場所での使用はしないでください。● 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、また直射日光が当たる所での使用はしないでください。● 強い磁場や電界のある場所(テレビやIH調理器具、電子レンジ、インバータ式蛍光灯など)では機器に影響を与える可能性があります。その様な場所での使用はしないでください。● スケールに傷をつけないでください。故障の原因になります。
- 本製品を長期間使用しない時は、電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより故障の原因になります。

2 各部の名称

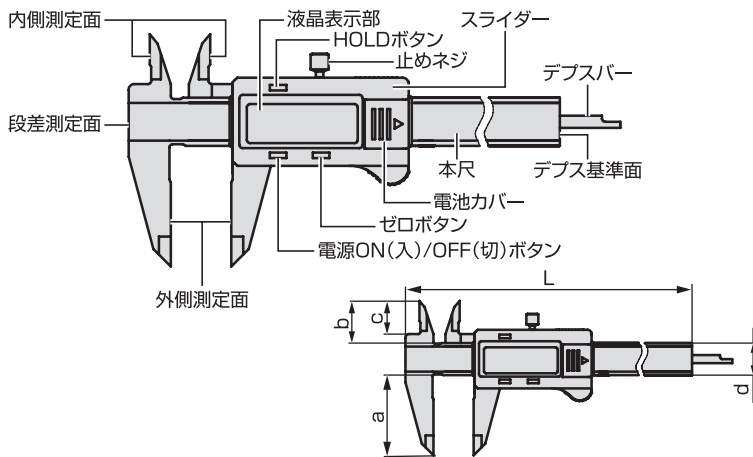

仕様


注文コード	60589150	60589159	60589168	60589177	
測定範囲(mm)	0~100	0~150	0~200	0~300	
最小表示値(mm)	0.01				
器差(mm)	±0.03			±0.04	
繰返し精度(mm)	±0.01				
使用温度(℃)	0~+40				
電源	ボタン電池LR44×1個(モニター電池2個付属)				
サイズ(mm)	L	186	236	286	400
	a	40		50	60
	b	21		24	26
	c	16.5		19.5	21.5
	d	16			
質量(g)	146	164	188	250	

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 電池の取付(交換)

電池を取り付ける


- 1 電池カバーを矢印方向にスライドさせて、電池カバーを取り外してください。
 - 2 電池の極性の向き(+-)を確認し、(+)側を上にして電池をセットします。
 - 3 電池カバーをスライドさせて取り付けてください。
- 電源を「入」にした時に、数値表示が点滅または表示されない時は、電池残量が少なくなっています。新品の電池と交換してください。

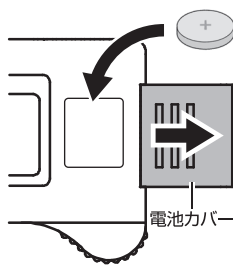

4 使い方

電源のON(入) / OFF(切)

- 1 電源ボタンを押すと電源が入ります。
- 2 表示部に数値が表示されます。
- 3 電源がON(入)の状態から電源ボタンを押すと電源がOFF(切)になります。

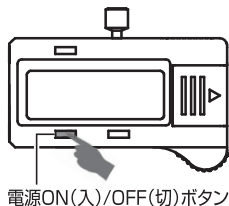

オートパワーオン・オフ

- 本製品は「オートパワーオン・オフ」機能を搭載しています。スライダーをスライドさせると自動で電源が「入」になります。約5分間、操作しないと自動で電源が「切」になります。

測定する

- 1 測定面、測定物をウエスなどできれいに拭きます。
- 2 電源をON(入)にします。
- 3 外側測定面を完全に閉じた状態で「ゼロボタン」を押して表示を0.00mmにします(ゼロ調整)。
- 4 下図の「測定方法」を参考にして測定を行います。


▼ HOLD 機能

- 測定中に「HOLD」ボタンを押すと、その時点の表示値をホールド(固定)することができます。この時、表示部に「H」と表示されます。再度「HOLD」ボタンを押すか、または電源を入れ直すとホールド機能は解除され、現在の測定値が表示されます。

- 5 測定が完了すれば電源をOFF(切)にします。

▼ 測定方法

〈外側測定〉 〈内側測定〉 〈深さ測定〉 〈段差測定〉

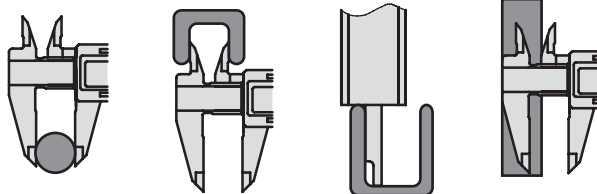

注意

- 〈深さ測定〉と〈段差測定〉は精度保証対象外ですので、これらの測定結果はあくまで参考値となります。