



【KROME Primer Clear/ KROME Primer Black】

TERRA
push your limits

reAL krome

sputter
krome

究極
RAINBOW



SHOW UP 全 KROME 系塗料（TERRA KROME、reAL KROME、sputter Krome、究極レインボー、HYPER KROME Ag）に対応するベースプライマー及びトップコートクリアー【KROME Primer Clear / KROME Primer Black】です。

KROME 系塗料の仕上がりはベースコートが非常に重要となります。KROME Primer を使用する事で、乾燥性の優れた高耐久で艶やかなベースコートが仕上がります。

KROME Primer Clear はトップコートとしても使用可能で最大限曇りを抑えることが可能です。

KROME Primer Black は、ベースコートの塗装も兼ねているのでベースコートの簡略化が可能な商品ですが、トップコートに関しましては、別途 KROME Primer Clear をお求め下さい。

KROME Primer Clear セット内容

KROME Primer Clear 180 PRM-180（主剤 180 g ・硬化剤 60 g ・シンナー50 g）
KROME Primer Clear 900 PRM-900（主剤 900 g ・硬化剤 300 g ・シンナー500 g）

KROME Primer Black セット内容

KROME Primer Black 180 PRMB-180（主剤 180 g ・硬化剤 60 g ・シンナー50 g）
KROME Primer Black 900 PRMB-900（主剤 900 g ・硬化剤 300 g ・シンナー500 g）

※1 KROME Primer 重量比【混合比 3：1】

プライマー主剤	ハードナー	シンナー
100	33	10～30

KROME Primer Clear 塗装工程

SHOW UP ベースカラー リアルブラック (もしくはお持ちの 1 液又は 2 液ブラック)  足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。 SHOW UP ベースカラーリアルブラック (推奨) を塗装します。 (お持ちでない場合、普段お使いの 1 液型又は 2 液型のブラックでも、ご使用頂けます。)	KROME Primer Clear  指触乾燥後、KROME Primer Clear を塗装します。上記 ※1 重量比【混合比】で用意します。 薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すようにインターバルを取りながら 2 回目、3 回目と艶良く仕上げます。 20℃で 48 時間以上、強制乾燥 60℃で 3 時間以上必ず乾燥させます。 注) KROME Primer の乾燥不足は KROME の曇りの原因になります。 乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事を勧めします。	KROME 塗装  KROME Primer Clear 完全硬化後、エアブラシや口径 0.6mm~1.6mm などお使いのスプレーガンで塗装します。 1 回目、2 回目ははじきを防ぐ為に薄く塗ってください。 3 回目からも同様に厚塗りせず、均一に薄く全体を塗ります。 乾燥し始めるとメッキ感が徐々に出てきます。 メッキが完全に現れたら上から次の塗装をして下さい。 塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げてください。 塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。 注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。	KROME Primer Clear でトップコート  KROME Primer Clear でトップコートします。※1 重量比【混合比】で用意します。 1 回目は KROME 系塗料に薄く全体を覆う様に塗装します。 注) にじみの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないで下さい。 1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥→ 2 回目ウェット塗装→5 分乾燥→ 3 回目で艶良く仕上げてトップコートの塗装完了です。 乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。
---	--	---	---

KROME Primer Black 塗装工程

KROME Primer Black



足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。

※1 重量比【混合比】で用意します。

薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出す様に 2 回目、3 回目とインターバルを取りながら隠蔽するまで Black を塗装し、艶良く仕上げます。

KROME 塗装



KROME Primer Black 完全硬化後、エアブラシや口径 0.6mm~1.6mmなどお使いのスプレーガンで塗装します。

1 回目、2 回目ははじきを防ぐ為に薄く塗って下さい。3 回目からも同様に厚塗りせず、均一に薄く全体を塗ります。乾燥し始めるとメッキ感が徐々に出てきます。メッキが完全に現れたら上から次の塗装をして下さい。

塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げて下さい。塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。

注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。

KROME Primer Clear でトップコート
※別途 KROME Primer Clear をご使用下さい。



KROME Primer Clear でトップコートします。

※1 重量比【混合比】で用意します。

1 回目は KROME 系塗料に薄く全体を覆う様に塗装します。

注) にじみの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないで下さい。

1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥→2 回目ウェット塗装→5 分乾燥→3 回目で艶良く仕上げてトップコートの塗装完了です。

乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。



Signal Inc., SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8 Tel. 072-727-7123 Email. info@showup.jp