



【HYPER KROME Ag Perfect Kit】

HYPER KROME Ag Perfect Kit は SHOW UP HYPER KROME Ag をパーフェクトに塗装して頂く為の Kit です。HYPER KROME Ag の仕上がりはベースコートが非常に重要となります。Kit 内の KROME Primer を使用する事で、乾燥性の優れた高耐久で艶やかなベースコートが仕上がります。

Kit 内の KROME Primer Clear はトップコートとしても使用可能で最大限曇りを抑えることが可能です。

HYPER KROME Ag Perfect Kit セット内容

HYPER KROME Ag 主剤 50g

SHOW UP ベースカラー リアルブラック シンナー希釈済 50g

KROME Primer Clear 180 PRM-180 (主剤 180g ・ 硬化剤 60g ・ シンナー50g)

※1 KROME Primer 重量比【混合比 3 : 1】

プライマー主剤	ハードナー	シンナー
100	33	10～30

HYPER KROME Ag Perfect Kit 塗装工程

SHOW UP ベースカラーリアルブラック (もしくはお持ちの 1 液又は 2 液ブラック)  足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。 SHOW UP ベースカラーリアルブラック (推奨) を塗装します。 (お持ちでない場合、普段お使いの 1 液型又は 2 液型のブラックでも、ご使用頂けます。)	KROME Primer Clear  指触乾燥後、KROME Primer Clear 主剤を塗装します。 ※1 重量比【混合比】で用意します。 薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すようにインターバルを取りながら 2 回目、3 回目と艶良く仕上げます。20℃で 48 時間以上、強制乾燥 60℃で 3 時間以上必ず乾燥させます。 注) KROME Primer の乾燥不足は KROME の曇りの原因になります。 乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事を勧めします。	HYPER KROME Ag 塗装  KROME Primer Clear 完全硬化後、エアブラシや口径 0.6mm ～ 1.6mm などお使いのスプレーガンで塗装します。 1 回目、2 回目ははじきを防ぐ為に薄く塗ってください。 3 回目からも同様に厚塗りせず、均一に薄く全体を塗ります。乾燥し始めるとメッキ感が徐々に出てきます。 メッキが完全に現れたら上から次の塗装をして下さい。 塗装回数は、3 回～6 回を目安に仕上げてください。 塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。 注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。	KROME Primer Clear でトップコート  KROME Primer Clear でトップコートします。※1 重量比【混合比】で用意します。 1 回目は KROME 系塗料に薄く全体を覆う様に塗装します。 注) にじみの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないで下さい。 1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥→2 回目ウェット塗装→5 分乾燥→3 回目で艶良く仕上げトップコートの塗装完了です。 乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。
---	--	---	---

※GOLD KROME (金メッキ)にする場合、SHOW UP Gold Krome Kandy シリーズ/GOLD (金メッキ)、COPPER(銅メッキ)、ROSE(ピンクゴールドメッキ)を Hyper Krome Ag 塗装乾燥後 (20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上)お好みのカラーになる迄重ねて頂き乾燥後(20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上)KROME Primer Clear でフィニッシュして下さい。

