

# DC ラインランプセット

## ～組立・取扱説明書～

本書は DC ラインランプセットの説明書となります。  
DC ラインは、DC ラインの取扱説明書・施工説明書をご確認ください。

**※安全上のご注意 必ずお守りください**


### ■施工上の注意事項

- ・DC ライン本体長さに合わせて、適切なラインランプの個数を選定して使用する。  
また、取付にあたっては同梱のネジを必ず使用する。  
※製品本体の落下、破損につながる恐れがあります
- ・DC ライン専用の取付金具のため、それ以外のものを取付しない。
- ・右図に示す通り、対象仕器等の天板の厚み、クランプ部分に十分な掛かり代を確保して取付すること。
- ・直射日光の当たる場所に設置しない。  
※DC ライン本体及び AC アダプタの温度上昇によりやけどする恐れがあります。


### ■使用上の注意事項

- ・相互に固定されていない複数のテーブルをまたいで設置しない。  
※ラインランプを同一テーブルに付けずに個別に机を移動させると、DC ラインが破損する恐れがあります。
- ・テーブル天板から飛び出すような位置に DC ラインを設置しない。  
※DC ライン端部に衣服等を引っ掛けたり、体をぶつけたりしてケガをする可能性があります。
- ・設置後に DC ライン本体に人がもたれかかったり、引っ張ったりしない。  
※本体落下、破損につながる恐れがあります。
- ・設置後に DC ライン本体にものを置いたり、かけたりしない。  
※DC ライン本体が歪み・破損する恐れがあります。
- ・定期的に緩みを確認する。  
※振動や経年により、クランプネジが緩み、本体落下する恐れがあります。
- ・折りたたみ式テーブルに取り付ける場合は、固定金具及び DC ラインを設置したままテーブルを折りたたまない。  
※ラインランプ及び DC ライン本体が歪み・破損する恐れがあります。
- ・クランプノブを締め付けすぎたり、緩めすぎたりしない。  
※ラインランプが破損する恐れがあります。

### 取付対象テーブル条件

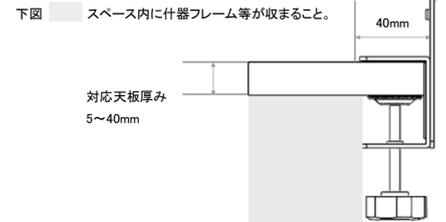

### テーブルの取付 NG 例

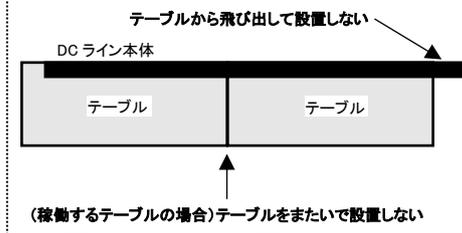

### ■同梱品


- ・ラインランプセット及び取付ネジ(図 1)
- ・端部カバーセット(図 2)

○品番ごとの数量


	ラインランプ	端部カバーセット	テーブル適合幅寸法[mm]
EB-304-1 BK/WH	2 ケ	1 ケ	1100 以上
EB-304-2 BK/WH	3 ケ	1 ケ	2100 以上
EB-304-3 BK/WH	4 ケ	1 ケ	3100 以上

### 取付完成図

EB-304-1 BK/WH  
1000mm 用  
(全長 1086.5mm)



EB-304-2 BK/WH  
2000mm 用  
(全長 2086.5mm)



EB-304-3 BK/WH  
3000mm 用  
(全長 3086.5mm)



図 1 ラインランプ及び取付ネジ


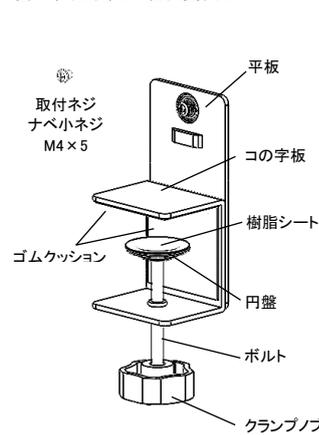


図 2 端部カバーセット

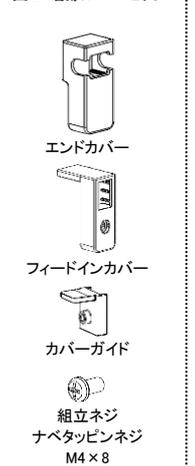

### ■組立手順


※DC ライン及び AC アダプタの取付は、DC ラインの施工説明書をご参照ください。  
※DC ラインの端部に衣類やカバンを引っ掛ける恐れがあるため、

端部カバーセットの取付をお願い致します。

#### ◆ 端部カバーセットの取付

##### 1. エンドカバーの取付



- ①エンドキャップと DC ライン本体の間に挟み込む。
- ②エンドキャップのネジを締めて固定する。(締付トルク:0.4~0.6N・m)

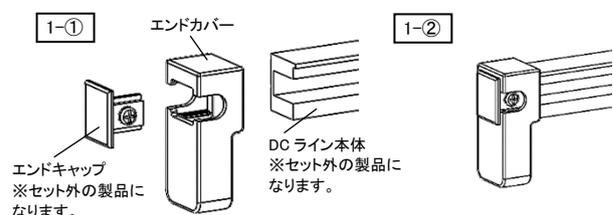

## 2. フィードインカバーの取付

- ①フィードインカバーの両面テープの剥離紙をはがし、ケーブルを開口に通す。フィードインカバーを差し込んでから、両面テープに貼り付ける。フィードインキャップを取り付ける。(フィードインキャップを内側のリブに押し当てる。)
- ②カバーガイドの両面テープの剥離紙をはがし、フィードインキャップの下側にカバーガイドを取り付ける。
- ③フィードインカバーとカバーガイドでフィードインキャップを挟み、両面テープをしっかりと押し付けながら、組立ネジを締めこむ。(締付トルク: 0.4~0.6N・m)

### 部品詳細

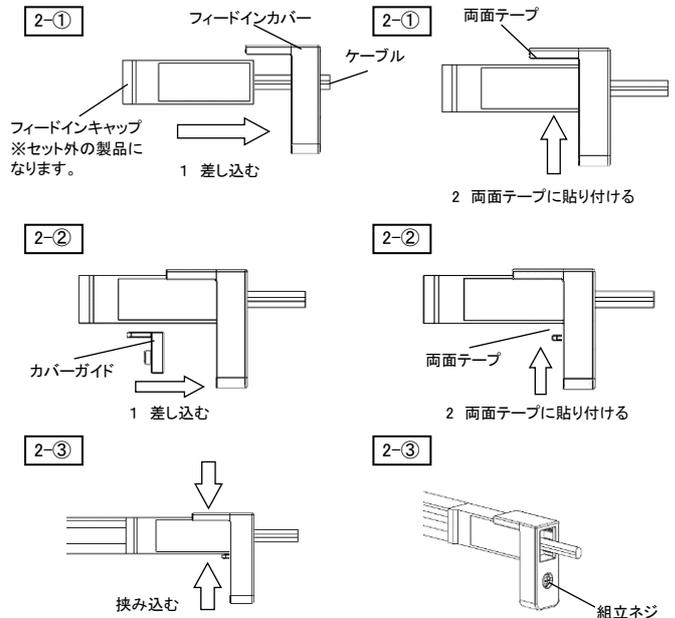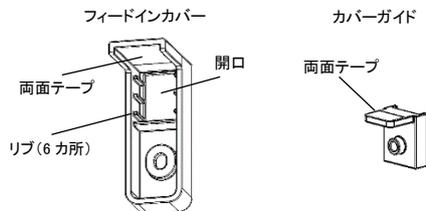


以上で端部カバーの取付は完了になります。

## ◆ ラインクランプの取付

- ①組立場所を確保する
- ②DC ラインを設置するテーブルの位置を決める  
※テーブルの適合寸法をお守りください。
- ③工具を準備する  
・組立に必要な工具を準備する  
※必要な工具: プラスドライバー
- ④保護具を着用する  
・組み立てる前に作業手袋等の保護具を着用して作業を行う  
※金属部品の端面でケガをしないよう、必ずお守りください。
- ⑤DC ライン製品を開梱する  
※テーブルや商品を傷つけないようにテーブルの上や床に梱包の段ボールまたは発泡シートなどを敷いて作業されることをおすすめします。
- ⑥DC ライン本体をラインクランプに取り付ける。  
DC ラインを平板に乗せて、取付ネジにて仮固定する。  
※DC ラインの突起が上側になるように取り付けてください。
- ⑦ラインクランプを机に取り付ける。  
ラインクランプのコの字の部分をテーブルの天板に差し込み、クランプノブを回して仮止めする。
- ⑧位置を調整する。  
DC ラインがテーブルに対して傾いている場合、クランプノブを回して緩め、傾きを解消してください。  
取付ネジを本締めし、DC ラインと金具を固定する。  
(締付トルク: 1.0~1.2N・m)
- ⑨クランプを増し締めする。  
クランプノブを回して本締めし、テーブルに確実に固定する。  
(締付トルク: 1.5~2.0N・m)

以上でラインクランプの取付は完了になります。

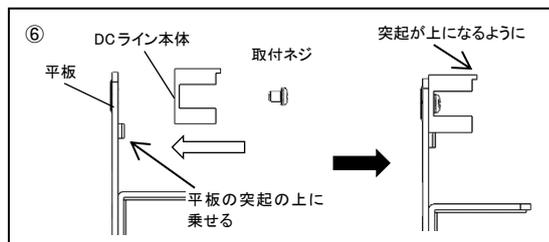

**注意**

- 付属のネジで取り付ける  
DC ライン本体が正しく固定されていない場合、本体が金具から脱落するおそれがあります。
- DC ラインの開口面の突起が必ず上側となるように固定する  
間違えると専用プラグが取付できなくなります。

