


温度調節計取扱説明書

名称 デジタルサーモコントローラー

型式 OT-9 デジサーモ OT-9

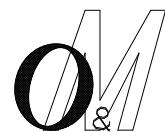

オーエムヒーター株式会社

〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目601番地
TEL 052-804-3140
FAX 052-804-3146

目 次

1. 安全にお使いいただく為に必ず読んでください	2
2. 運転準備(配線接続、運転)	3
3. 基本操作クイックマニュアル	4
4. 通常画面 MODE キー 現在入力及び温度レンジ設定	5
5. セットキー1 ロック機能 小数点	6
6. セットキー2 P.I.D 値, 動作切替 (加熱、冷却)	〃
7. セットキー3 警報種類 警報値	7~9
8. セットキー6 通信関係	10
9. セットキー7 タイマー関係	11
10. AT の起動オートチューニング・その他表示・単位切替	12
11. その他 (測定表示範囲、初期設定、外形図)	13
12. 通信機能説明 機能・接続・ソフト	14~15

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください。

⚠ 警告 1. 単相 90~240V (50/60Hz) 内にて使用してください。

⚠ 警告 2. 入力側に漏電ブレーカーを設置してください。

⚠ 注意 3. 高温 (40°C以上)、多湿 (RH85%以上)、結露しやすい周辺環境および塵埃、腐食性ガス、研削液のミスト、塩害等のある場所は避け、直射日光の当たらない換気の良い屋内に設置してください。 (使用動作環境 0°C~40°C RH35%~85%)

4. 壁掛けにする場合、付属のブラケットを用いて振動のない不燃性の壁面に設置してください。

⚠ 注意 5. 卓上にて使用の場合は、滑らないようにゴム足を付けるなどして使用してください。
6. 本体下カバーをはずしますと端子台が現われますので、その状態で通電がされていないことを確認し配線してください。使用時は必ず端子カバーを取り付けてご使用してください。

(!) 危険 7. 通電中に本体内部にふれたり、棒などを入れたりしないでください。
感電事故、故障の原因になります。

8. 通電中に配線やコネクターを脱着しないでください。

⚠ 注意 9. 本体に熱がこもらないように、本体上下部 10cm、左右 5cm 程、壁からはなして設置してください。又、本体側面の通気口をふさぐような設置はしないでください。

【端子台接続方法】

1. 端子カバー側面の銀色のネジを4箇所ゆるめ、カバーをはずしてください。

内部にメイン端子台 (M3.5ビス 幅6.6mmまでの端子)、サブ端子台 (M3ビス 幅5.8mmまでの端子)

の2種類の端子台があります。(右図参照)

2. 電源が遮断されていることを確認してください。

入力電源線 (AC90V～AC240V) をメイン端子①と②に接続してください。

3. ヒーターの電源線を③と④に接続してください。(15A MAX)

4. 使用するセンサーをサブ端子台に接続してください。

・熱電対の場合 ⑩と⑪ (+ - 確認してください。)

・測温抵抗体の場合 (Pt100Ω or JPt100Ω) は⑦と⑧と⑨

注意：センサーの異種同時接続はしないでください。

5. アラーム（警報出力）機能をご使用の場合は、

機能設定 (SET3 参照) を行ってください。

信号出力はメイン端子⑤と⑥に接続してください。

6. 通信機能 (SET6 参照) をご使用の場合、

サブ端子⑫と⑬に接続してください。 (RS485)

7. 端子台のネジがしっかりと締まっていることを確認してから端子カバーを取り付けてください。

【配線作業上の注意】



・配線の際は必ず電源を切った状態で行ってください。

・接続時、各端子のビスはゆるまないように確実に閉めてください。

・熱電対の配線は電源ライン、ヒーターラインと極力一緒にしないでください、

又、ノイズの発生する機器に近い場所では、シールド線をご使用してください。

・使用する容量に合わせたケーブルをご使用してください。

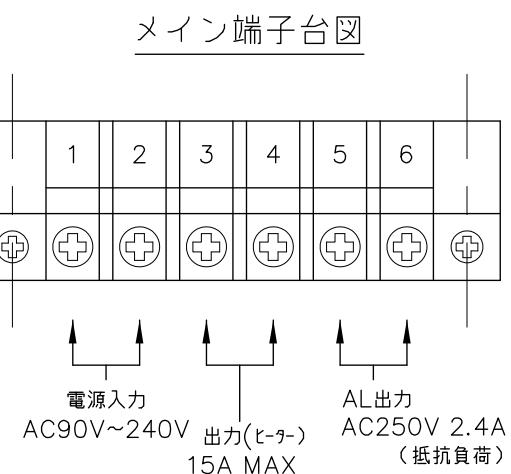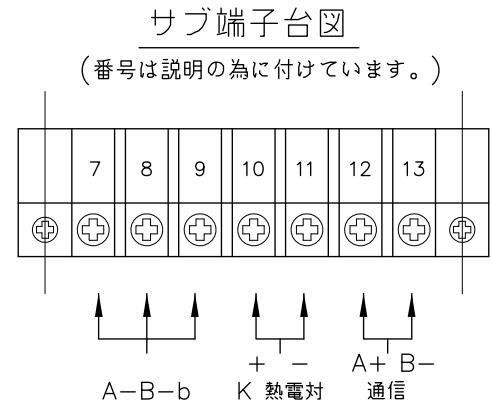

【OT-9 の起動】

1. 配線を確認し電源スイッチ ON

PV **-1 nP** 3秒間表示
SV **00**

2. 3秒後に温度表示

PV **28** 現在温度表示
SV **0** 設定温度

3. 温度表示後 **△▽** キーで設定温度を設定するとコントロールを開始します。

PV **28** 現在温度表示
SV **60** 設定温度

4. 経験からフィードバックされた PID 制御で安定した温度調節を行います。

【センサーの種類設定】

1. 温度表示後 **MODE** キーを 1 度押す。

(Error1 表示の場合 2 の設定を確認してください。)

PV **-1 nP**
SV **00**

2. 変更する場合 **△▽** キーで入力センサーの種類を設定する。(右表参照)

PV **-1 nP**
SV **10**

00	熱電対 K
10	Pt100Ω
11	JPt100Ω

*01~09 は誤動作しますので設定しないで下さい。

* 使用センサー種類と設定番号を必ずご確認ください。

3. 設定後 **MODE** キーを 4 回押し
現在温度にする。

PV **28** 現在値温度表示
SV **60** 設定温度

※ OT-9 の温度調節能力を最大限生かす為、最初に AT チューニングを行うことをお勧めします。

【過昇温防止機能の設定】

本製品の過昇防止機能 (AL2) の動作は自動的に **設定温度プラス 50°C**

で作動し出力を停止します。(例) 設定値が 100°C の場合、センサー温度が 150°C 以上で出力を停止します。

※安全の為、設定温度は変更できないようにしています。変更が必要な場合は弊社までお問い合わせください。

【ランプ動作表示】1

OUT (赤) ランプ点灯 (点滅) ・ヒーター通電中

COM (緑) ランプ点灯・デジタル稼動中

AL1 (赤) ランプ点灯・警報設定作動時

" ランプ点滅・通信中

AL2 (赤) ランプ点灯・過昇防止作動 (出力 OFF)

RDY (赤) ランプ点滅・タイマー作動中

【その他の機能】 詳しい操作方法は次ページからの説明書をご覧ください。

【機能一覧】

通常画面 入力センサー設定、設定温度上下限設定、FUNCキー機能(AT起動)設定。

SET 1 小数点表示、操作ロック

SET 2 正逆動作切替、比例帯設定、積分時間、微分時間設定、

SET 3 警報(AL1)出力機能設定(警報の監視内容、アラーム出力機能の詳細設定)

SET 6 通信機能仕様設定(パラメーターに関する設定)

SET 7 タイマー機能設定(動作、種類、時間の設定)

※MODEボタンを押すごとに進みます。各モードの初期設定値は網かけで示します。

通常画面

【温度表示および初期設定】

MODE	PV 28	SV 60	
MODE	入力種類 00-K 10-Pt100 11-J Pt100	PV -1nF SV 00	入力種類 △▽キーで設定 *01~09は誤作動しますので設定しないで下さい。
MODE	設定温度範囲 上限設定 300°C	PV -5LH SV 300	△▽キーで設定 *但し設定温度下限との差が50°C(F)以上のこと (小数点使用時は5.0)
MODE	設定温度範囲 下限設定 0°C	PV -5LL SV 0	△▽キーで設定 *但し設定温度上限との差が50°C(F)以上のこと (小数点使用時は5.0)
MODE	ファンクションキーの機能設定 0 機能無し 1 デジタル移動キー 2 RUN/READYキー 3 AT始動キー(オートチューニングキー) 4 タイマー(スタート/リセット)	PV -F1 SV 0	△▽キーで設定
MODE	PV 28	SV 60	現在温度 設定温度

! 次ページからの各セットモードから、通常画面に戻る場合には MODE キーを 3 秒間押して通常画面に戻ります。(電源を OFF することでも通常画面に戻ります。)
各設定をする際には、△▽キーで選択してください。

※セットモードは2分間キー操作が無いと、通常画面に戻ります。

SET

セットキー1

〔小数点設定・操作ロック〕

MODE キーを3秒間押す



MODE 小数点位置設定



0 無し
0.0 有り (1桁)

MODE キーロック (操作ロック) 設定

0 ロック OFF
1 全ロック

2 運転モードロック (通常画面のみロック)
3 運転モード以外ロック (通常画面以外ロック)

PV SET

SV /

△▽キーで設定

PV - dp

SV 0

△▽キーで設定

PV - L o C

SV 3

△▽キーで設定

SET

セットキー2

〔正逆動作・PID 比例帯・微分積分時間設定〕

*各パラメーターの自動チューニングは AT の起動ページを参照下さい。

※セットキー1で、キーロック設定がロック OFF (0) であることを確認してください。

MODE キーを3秒間押す



△ キーを押し2にする



MODE 正動作逆動作切替設定

0 逆動作 (加熱)
1 正動作 (冷却)

MODE 比例帯設定 P

2.6 0.1~200.0%
(SLL~SLH 幅に対して)

MODE 積分時間 I

18 0~3600 秒

MODE 微分時間 D

4 0~120 秒

PV SET

SV /

△▽キーで設定

PV - d1 r

SV 0

△▽キーで設定

PV - PI

SV 26

△▽キーで設定

PV - I

SV 18

△▽キーで設定

PV - d

SV 4

△▽キーで設定

5 E H

セットキー3

【*警報機能(AL1)設定】*制御には反映しません。

※セットキー1で、キーロック設定がロック OFF (0) であることを確認してください。

MODE	キーを3秒間押す	PV	5 E H
↓		SV	/
△	キーを押し3にする	PV	5 E H
↓		SV	3
MODE	警報設定 (下記表参照)	PV	_ E I F
↓		SV	①②
MODE	上限設定値 50°C	PV	_ E I H
↓		SV	50
MODE	下限設定値 0°C	PV	_ E I L
		SV	0

△▽キーで設定

△▽キーで設定

△▽キーで設定

警報種類 (必要に応じ、次ページサンプル図解より選択し、警報設定をしてください。)

①・動作選択(8P 詳細)

0	常時出力
1	保持
2	待機シーケンス
3	保持+待機シーケンス

②出力条件選択 (9P 詳細)

0	AL 無し	5	上下限 (絶対値)
1	偏差上下限	6	上限 (絶対値)
2	偏差上限	7	下限 (絶対値)
3	偏差下限	8	範囲 (絶対値)
4	偏差範囲		

(1~4の場合、設定温度からの差値で設定)

(5~8の場合、固定される不変の値で設定)

【AL1 接点仕様】

出力形式：無電圧接点出力 1a 接点

接点容量：AC250V 2.4A (抵抗負荷)


最小負荷：DC5V 10mA

アイソレーション：電源、CPU回路と絶縁

動作選択内容の説明

0.常時出力 ②条件で設定した範囲で AL を出力

1.出力保持 ※太線部…アラーム出力中

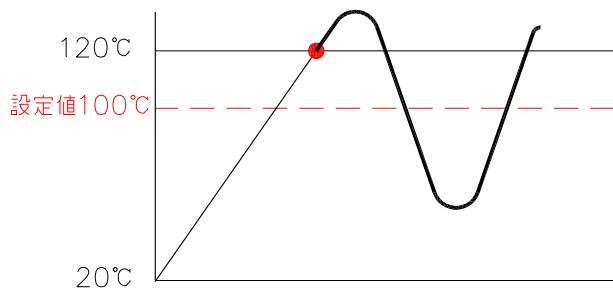


(上限設定) 設定値 : 100°C
上限 : 120°Cとした場合

設定温度に到達してからアラームが有効となり、アラームが作動するとアラーム出力を電源 OFF まで保持します。

● …アラーム出力

※下限値を設定される場合は、スタート時 (20°C) からアラームが出力されるので、不都合な場合は以下の **2** 又は **3** の設定を選択してください。

2.待機シーケンス

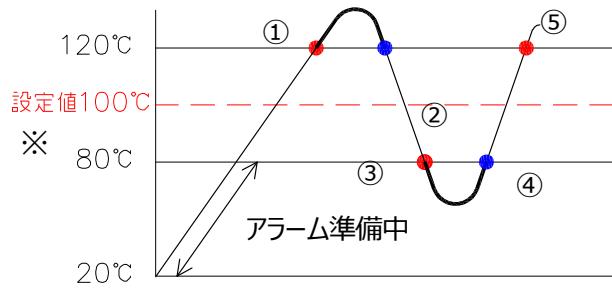


①③⑤ アラーム出力
②④ アラーム解除

(上下限設定) 設定値 : 100°C
上限 : 120°C
下限 : 80°Cとした場合
正常範囲温度に到達してからアラームが有効となり、アラーム出力範囲でのみ作動します。

● …アラーム出力
● …アラーム解除

3.保持・待機シーケンス

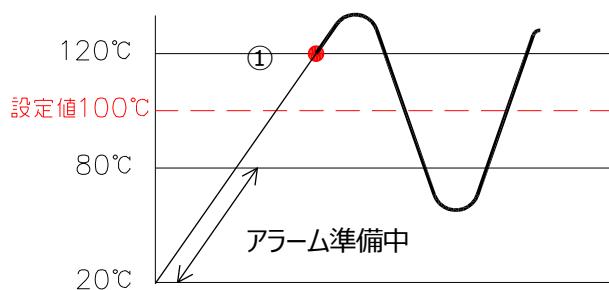

① アラーム出力 (電源 OFF まで保持)

(上下限設定) 設定値 : 100°C
上限 : 120°C
下限 : 80°Cとした場合
正常範囲温度に到達してからアラームが有効となり、アラームが作動するとアラーム出力を電源 OFF まで保持します。


● …アラーム出力

②出力条件選択内容の図解

1.偏差上下限 又は (5.上下限)

設定値…100°C 上限 120°C 下限 80°Cの場合


	1.偏差上下限	5.上下限 (絶対値)
上限	設定温度に対して+20°C	120°C (固定)
下限	設定温度に対して-20°C	80°C (固定)

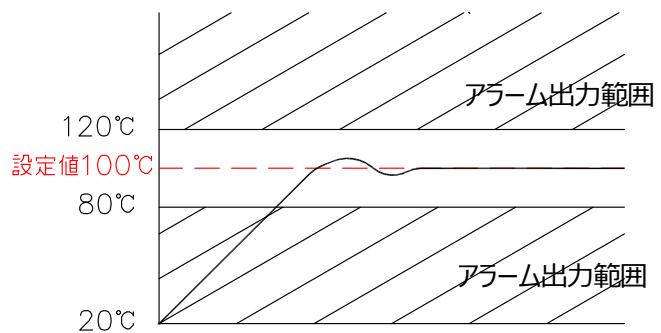

2.偏差上限 又は (6.上限)

設定値…100°C 上限 120°Cの場合


	2.偏差上限	6.上限 (絶対値)
上限	設定温度に対して+20°C	120°C (固定)

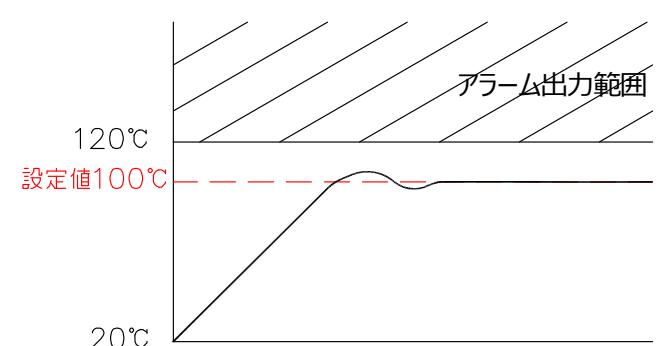

3.偏差下限 又は (7.下限)

設定値…100°C 下限 80°Cの場合

	3.偏差下限	7.下限 (絶対値)
下限	設定温度に対して-20°C	80°C (固定)

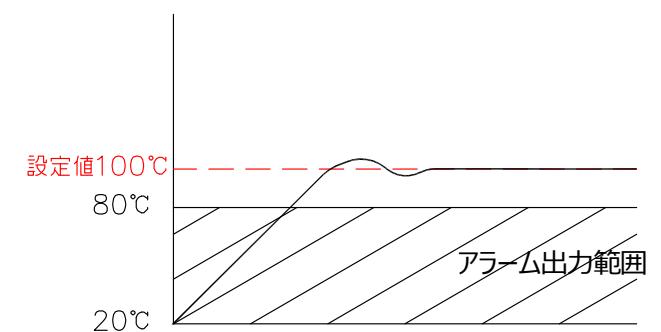


4.偏差範囲 又は (8.範囲)

設定値…100°C 範囲 120~80°Cの場合

	4.偏差範囲	8.範囲 (絶対値)
上限	設定温度に対して+20°C	120°C (固定)
下限	設定温度に対して-20°C	80°C (固定)

設定した範囲内でアラーム出力

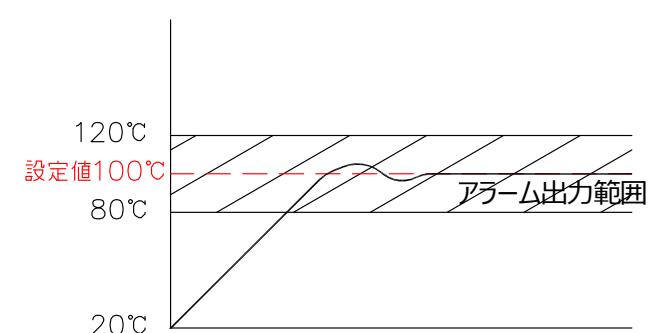

SET

セットキー6

[通信機能設定] * 通信接続説明 P14-P15 を参照下さい。

※セットキー1で、キーロック設定が「ロック OFF (0)」であることを確認してください。

セット6は通信関係です。*パソコンなどから簡単に温度の監視・測定管理が出来ます。

複数台を一度に管理することも出来ます。* (RS485 から RS232C/USB への変換器が必要になります。)

MODE	キーを3秒間押す	PV	SET														
		SV	1														
△	キーを押し6にする	PV	SET														
		SV	6														
MODE	通信パラメータ設定	PV	_CoR														
		SV	①②③④														
	①BCCチェック機能	②データ長選択	③parityチェック機能														
	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>無し</td></tr> <tr> <td>1</td><td>有り</td></tr> </table>	0	無し	1	有り	<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>7ビット</td></tr> <tr> <td>8</td><td>8ビット</td></tr> </table>	7	7ビット	8	8ビット	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>無し</td></tr> <tr> <td>1</td><td>奇数</td></tr> <tr> <td>2</td><td>偶数</td></tr> </table>	0	無し	1	奇数	2	偶数
0	無し																
1	有り																
7	7ビット																
8	8ビット																
0	無し																
1	奇数																
2	偶数																
MODE	通信速度設定	PV	_bps														
		SV	96														
	12	1200bps	48														
	24	2400bps	96														
MODE	通信アドレス設定	PV	_Adr														
	設定範囲 1~31局	SV	1														
MODE	応答遅延時間設定	PV	_RRT														
	設定範囲 0~250ms	SV	0														
MODE	通信モード切り替え設定	PV	_Mod														
		SV	rB														
	r0	通信 読み 可															
	rB	通信 読み書き可															

SET

セットキー7

[タイマー機能設定]

※セットキー1で、キーロック設定がロック OFF (0) であることを確認してください。

MODE キーを3秒間押す



PV SET

SV 1

▽ キーを押し7にする



PV SET

SV 7

△▽キーで設定

MODE タイマー出力先設定

PV _ヒル

SV 1

△▽キーで設定

1.2 選択時のみ

1 制御

2 イベント (AL1) 出力 (機能説明参照)



MODE タイマー機能設定 (下記詳細)

PV _ヒルF

SV 1

△▽キーで設定

1 オートスタート(ON)

5 マニュアルスタート(OFF)

2 マニュアルスタート(ON)

6 イベントスタート(OFF)

3 イベントスタート(ON)

7 SV スタート(OFF) *1

4 オートスタート(OFF)

MODE タイマー単位切替

PV _ヒル

SV 1

△▽キーで設定



1 時分

2 分秒

*1

MODE タイマー時間設定

PV _ヒル

SV 0000

*1 7 選択時のみ表示

設定範囲

0:00~99:59 (時:分)

0:00~99:59 (分:秒)

MODE タイマー残時間モニタ

PV _ヒルR

残時間の表示

SV 0000

MODE画面は2分間で

通常画面に戻ります。

この画面で FUNC キーを 1 回押すとタイマースタートし、RDY ランプが点滅します。

《機能説明》

オートスタート

電源 ON する度に自動的に制御の ON 又は OFF のタイマーがスタート。

マニュアルスタート

FUNC キーを押すことでタイマー始動。

(FUNC キーでタイマーのスタート/リセット。FUNC キーの機能を 4 に設定してください。)

イベントスタート

タイマーにより SET3 で設定された AL 出力への信号を ON/OFF 出来ます。

SV スタート

現在温度が設定温度に達した時点からタイマーがスタート。

その他の機能

オートチューニング機能 制御に適切な数値を設定（チューニング）し直します。

注意！ 現在の PID 設定が初期化されます。チューニング中は ON/OFF 制御をおこないますので若干オーバーシュートしやすくなります。温度の大きな変動が許されない機器や急変が問題になる場合は使用を避けてください。

MODE	0 機能無し 1 衝移動キー 2 RUN/READY キー 3 AT キー(オートチューニング) 4 タイマ(スタート/リセット)	PV SV	<table border="1"><tr><td>-</td><td>F</td><td>U</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	-	F	U	3			ファンクションキー 0を3にする（P5参照） △▽キーで設定
-	F	U								
3										
MODE		PV SV	<table border="1"><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td></tr></table>	28		150				
28										
150										
FUNC	キーを押す	PV SV	<table border="1"><tr><td>151</td><td></td></tr><tr><td>At</td><td></td></tr></table>	151		At		現在温度（例 151°C） AtとSV値交互表示		
151										
At										
自動終了後	設定温度と現在温度表示	PV SV	<table border="1"><tr><td>150</td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td></tr></table>	150		150		現在温度（例 150°C） 現在設定温（例 150°C）		
150										
150										

※ 途中で中止する場合、再度 **FUNC** キーを押す。

※ 温度の変動が少ない場合、（1 STEP 3 時間以上）でエラー終了する場合があります。

※ OT-1 と同じ ON/OFF 制御をご希望の場合、一部設定が必要です。お問い合わせ下さい。

表示単位切り替え

MODE	キーを 6 秒間押す ↓ MODE	キーを 2 秒間押す。	PV SV	<table border="1"><tr><td>-</td><td>C</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>C</td><td></td></tr></table>	-	C	F	0	C		△▽キーで設定
-	C	F									
0	C										

その他の表示

1. **---** センサー断線（電源を切った後、センサーをお確かめ下さい。）
2. **L o L** ロックがかかっています。LOC 時に変更しようとした時に表示されます。
3. **At** AT 動作中表示（測定値表示と交互に表示し、終了後現在温度へ戻ります。）
4. **Err** メモリーエラー（電源再投入後もエラー表示する場合は修理が必要です。）


【仕様】

測定表示範囲 *1	小数点無し	小数点有り*2
熱電対(K)	-210~1382°C (-200~1372)	-199.9~999.9°C (-199.9~990)
Pt(100Ω)	-199~530°C (-199~500)	-199.9~530.0°C (-199.9~500)
JPt (100Ω)	-199~520°C (-199~500)	-199.9~520.0°C (-199.9~500)


*1 温度設定可能範囲（ ）記載、とは若干異なります。 *2 使用温度に対応したセンサーをご使用ください。

	初期設定値	設定範囲
入力種類	00(K)	K 熱電対・Pt100・JPt100
SVリミッタ	下限 0°C~300°C 上限	下限範囲～上限設定範囲迄
比例帯 P	2.6%	0.1~200.0%
積分時間 I	18sec	0~3600sec
微分時間 D	4sec	0~3600sec
上限警報保持	偏差 50°C	上限表示範囲
温度表示単位	°C	°C 又は °F
比例周期 -	2sec	

外形図

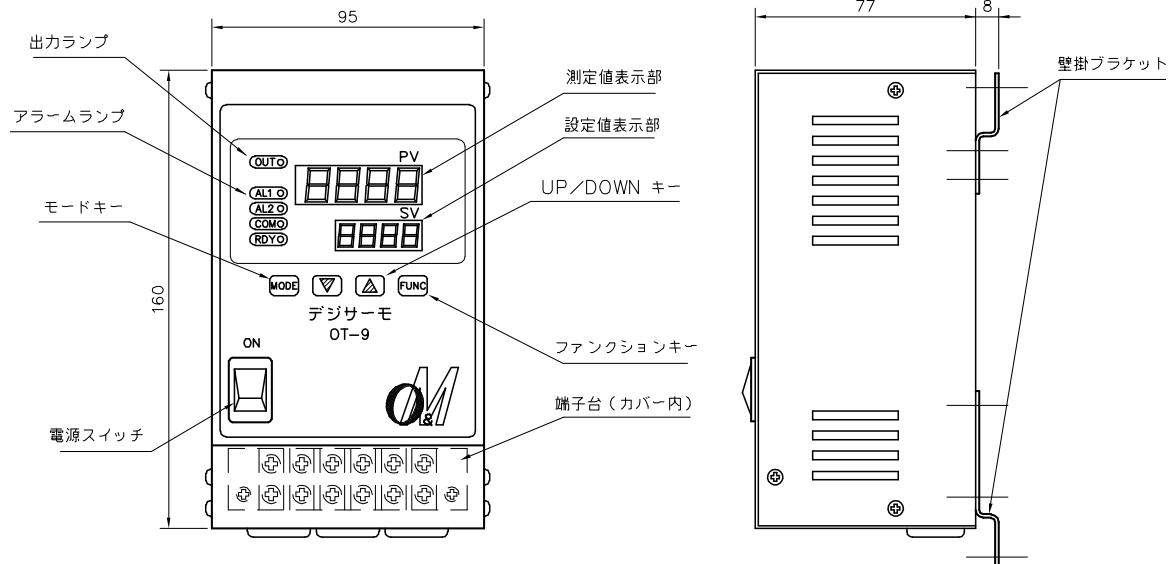

壁掛けブラケット（背面図）

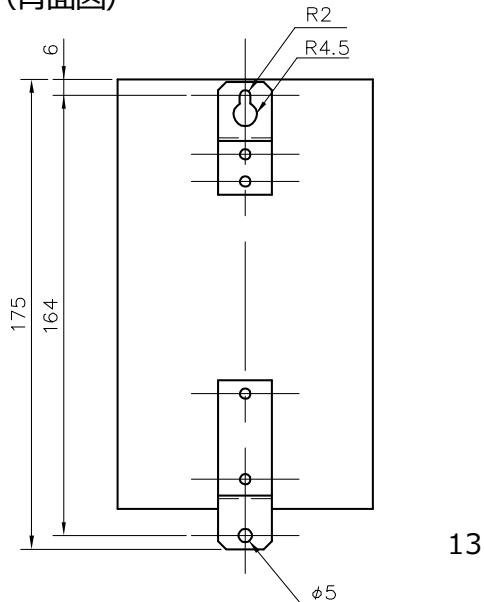

OT-9 通信機能説明 (簡易接続方法)

簡単に OT-9 測定値データをパソコンで収集でき簡易データロガーとして使用出来ます。

収集データは表計算ソフト等で活用出来ます。

パソコン画面等でリアルタイム確認 又、本体の簡易操作が可能です。

【ご用意頂くもの】

1. デジサーモ OT-9 (電源ケーブル・センサー・使用ヒーター等含む)

弊社 HP 上のソフトで OT-9 が 1 台から 31 台まで接続可能です。

2. 通信信号変換器

RS232C や USB インターフェースからの信号を RS485 に変換し OT-9 の操作を

パソコンから可能にします。この中ではオムロン製の K3SC で説明しております。

御使用の電源に合わせた機種をご用意下さい。

(USB 接続の場合変換器のドライバをオムロンホームページからダウンロードする必要があります。)



3. 通信ケーブル

- ・銅線 0.3sq 程度の物 (10 台以上接続の場合は終端抵抗 75Ω 1 ケ)
- ・パソコンと変換器をつなぐ USB ケーブル

RS232C・USB (1.1A タイプ-B タイプオス) それぞれ御使用に合わせてご用意下さい。

4. 通信ソフト

- ・東邦電子ホームページ <http://www.toho-inc.com> より
無償ダウンロードしてください。 (上記のソフトで有る必要は有りません。)

5. その他

- ・インターネット接続環境
- ・電源及びケーブル配線に必要な工具等。

【設定準備】

通信ソフトを付属の説明書にそって、都合の良い場所(PC)へ保管・インストールしてください。

K3SC (変換器) の USB ドライバを使用するパソコンに設定してください。

- ・詳細は各変換器の取扱説明に沿って進めてください。
- ・変換器等の詳細はメーカーへお問い合わせお願い致します。
- ・ソフトはサンプルの為詳細のサポートは出来かねますのでご了承下さい。
- ・一部操作できないパラメーターもございますのでご了承ください。

【接続方法】

1. OT-9 の通信端子 A+、B-に電線を接続します。

2. 変換器の⑪へ A+を、⑧へ B-を接続します。

変換器 (K3SC) のプラスイッチ設定は下記内容に設定してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> OFF	<input checked="" type="radio"/> ON	<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> OFF	<input checked="" type="radio"/> ON	<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> OFF
9600	8	2		なし			RS485		

3. 変換器の駆動電源を変換器の①と④に接続します。 (接続は電源を切った状態で行ってください。)


4. USB ケーブルで変換器とパソコンをつなぎます。

(232C 利用の場合は変換器の⑤⑥③とパソコンの D サブコネクタ等)

5. OT-9 を 2 台以上接続される場合、OT-9 側の通信アドレス(SET6 参照)を設定してください。

(1 台のみの場合は必要有りません。)

* 終端抵抗は 75Ω 使用。

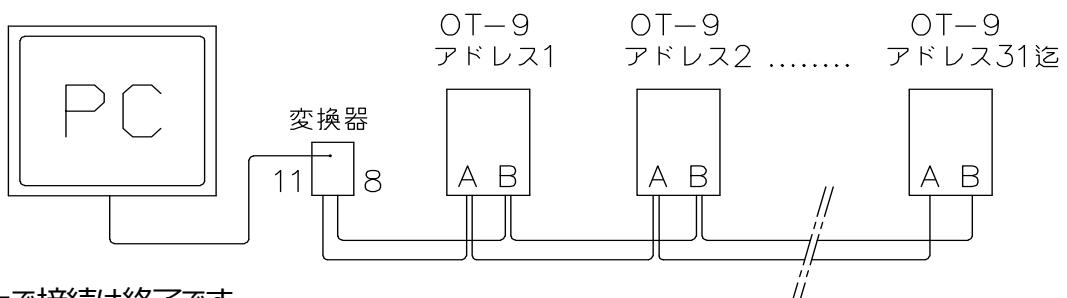

以上で接続は終了です。

・各ソフトの操作説明により通信機能をご利用下さい。

・各端子のビスは確実に閉めてください。

・電源、充電部防露出しないようにカバーをしてください。

(USB 使用の場合、変換器のカバーは穴を開けた方が便利です。)

【その他】

弊社ホームページのソフトについて

・右の表示*1 で立ち上げがうまくいかないときは、 *1

VB6.0 ランタイムを入手してインストールしてください。

・立ち上げ後 control の画面で COM ポートを使用する場所

(COM3 が多いと思います。) に設定して再立ち上げしてください。

・OT-9 との接続がされていない状態では表示*2 が表示され

立ち上がらない場合がございます。


通信の接続環境を整えた上で再度立ち上げしてください。

・接続されている状態で上記の表示が出た場合は、OT-9 と通信ソフトがうまく

つながっていない可能性があります。

・変換器のドライバや COM ポート設定などの通信環境について再度確認してください。

・使用方法について不明な点はお問い合わせ下さい。

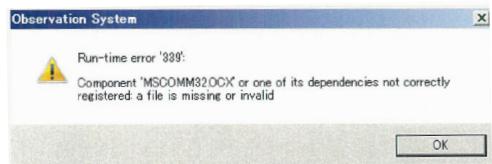

履歴管理

Version		日付	修正箇所	担当
11	2	11.09.08	P13 *2 注記追記	Y.M
	3	11.10.03	P13 PID 乗数初期値変更 5→2.6 20→18 5→4	Y.M
	4	11.10.14	P2 注意事項の説明文を詳細表現追加	Y.M
	5	12.04.06	P7 表現修正 無し→常時出力 P8 動作選択 0 追記	Y.M
	6	12.05.23	P13 センサー各種 設定範囲温度修正	Y.M
	7	12.06.07	P4 センサー入力エラー時の説明文追記 P4 一部表現	Y.M
	8	12.08.22	P2 注意文補足 P5 設定温度上限→設定温度範囲上限	Y.M
	9	12.12.17	P2 使用環境範囲追記	Y.M
12	1	14.08.22	P4 AT 推奨追記 P13 図面取り付け金具寸法追記	Y.M
	2	15.04.27	P5 AT の動作内容注意書き追記	Y.M
	3	16.04.07	P5,12 READ→READY P7 設定値説明追記	Y.M
	4	16.07.27	P4,P5 センサー設定注意書き追記	Y.M
	5	16.08.05	P10 ③パリティチェック設定表記修正	Y.M
	6	16.09.26	P14 サンブルソフト旧式の為、案内削除	Y.M
	7	18.06.25	P5 通常画面 最下部温度表示 PV と SV 誤記訂正 (誤) PV 設定温度→(正) SV 設定温度 (誤) SV 現在温度→(正) PV 現在温度	T. I
	8	18.12.19	P4 過昇防止小数点削除 P4 SLH,SLL 小数点追記	Y.M
	9	20.04.24	P3 1. 端子台説明文 ビス寸法等追記修正	Y.M
13	1	21.09.06	P6 PID 数値 誤記修正 P : 5.0→2.6 I : 20→18 D : 5→4 (2009.09.17～出荷時の数値は変更済)	Y. F
14	0	24.02.15	P11 SET7 タイマー機能設定 7 選択時の表示整合 タイマー機能設定のイベントスタート機能 (3.6) 説明修正	Y.M